

# Boden mit Pflegeöl Plus „waschen“



## Anwendungsfälle

- Reste von elastischem Parkettkleber
- frischer und alter Kaugummi, Gummiabrieb
- Wachs Pflegemittel mit eingelagertem Schmutz
- Beschädigungen durch Kitt oder Lösemittel
- Glanzgradunterschiede - auch nach einer Reparatur mit Schmelzwachs
- klebrige Bereiche
- Laufstraßen oder Farbschleier
- Verkratzungen der Oberfläche
- verschmutzte Hartwachsreste
- glänzende oder farbige, feste Ölreste
- Kugelschreiberpaste oder andere Farbstifte

Die Methode ist geeignet, bestimmungsfremde Substanzen schonend aber vollständig zu entfernen – vollflächig oder in Teilbereichen, manuell oder maschinell, von alten und neuen Belägen. Bei erfolgreicher Anwendung erübrigt sich das lästige und staubige Schleifen.

Für UV-geölte Böden empfehlen wir einen Test an unauffälliger Stelle: Fugen oder schadhafte Bereiche könnten sich manchmal dunkler abzeichnen.

Bei geölt/gewachsen Böden kann nach einigen Tagen die Beschichtung mit FAXE Aktivpflege erneuert werden.

Versiegelte Oberflächen dürfen kleinflächig und nur von Hand mit einem beigen Pad bearbeitet werden. Die Versiegelung könnte durch intensive maschinelle Bearbeitung und falsches Pad Schaden nehmen.

Farbig geölte oder gefärbte Oberflächen vorher an unauffälliger Stelle testen.

## Material + Werkzeug

FAXE Pflegeöl Plus natur oder weiß.  
Bedarf ca. 25-60 ml/m<sup>2</sup>

Ölroller (Velours), Farbwanne, Teleskopstange

Tellermaschine, Padhalter

Normalpad schwarz, Schleifpad schwedenrot

Ölsaugtücher (reichlich!)

Superpad schwarz

## Hinweis

Pads gleicher Farbe von unterschiedlichen Herstellern sind in der Wirkung nicht unbedingt gleich. Die Ölwäsche ist geprüft mit den Pads aus dem Faxe Zubehörsortiment.

## Schritt für Schritt

- FAXE Pflegeöl Plus mit der Ölrolle dünn auf 3-8 m<sup>2</sup> der betroffenen Fläche auftragen.
- Mit Einscheibenmaschine und untergelegtem schwarzen Normalpad oder Schleifpad schwedenrot (testen) diese Fläche 5-10 Minuten bearbeiten. Dabei bildet sich ein dunkler, öliger Abrieb (vom Pad, abgelöste Öl- und Wachsreste, Schmutz).
- Ein Ölsaugtuch unter das Pad legen und die Ölreste maschinell restlos aufnehmen.
- Zugesezte Pads und vollgesogene Tücher rechtzeitig wechseln.
- Zum Schluß die Fläche mit der Maschine und dem schwarzen Superpad matt verschleichten.

## Sofortige Erfolgskontrolle

Selbst im Gegenlicht muss die Oberfläche absolut gleichmäßig und makellos sein, sie ist nicht klebrig oder speckig, beim Bestreichen mit dem Handrücken bleibt kein Öl auf der Haut.

In gleicher Weise werden die übrigen Bereiche in 3-8 m<sup>2</sup>-Sektionen mit leichter Überlappung bearbeitet.

Ölbenetzte Tücher und Pads nach Gebrauch mit Wasser tränken und entsorgen.

Nach ca. zwei Stunden kann die Fläche schonend begangen werden, bis zur endgültigen Härtung sollte sie mit Wellpappe oder vergleichbarem atmungsaktiven Material abgedeckt werden (Rutschgefahr).

Durchgehärtet nach 8 - 48 Stunden, je nach Zustand vor der Behandlung. Eine Nachbehandlung ist bei geölten Böden i.d.R. nicht notwendig.



WOODCARE SINCE 1926